

INGCO



PLM5002



ФРЕЗЕР КРОМОЧНЫЙ



EAC

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый покупатель,

Поздравляем Вас с приобретением электроинструмента **INGCO**, произведенного лидером отрасли по самым современным технологиями с использованием фирменных запчастей. Миссия компании **INGCO** – производить качественный и удобный в использовании инструмент по доступной цене.

В Ваших руках находится фрезер кромочный профессиональной серии **INDUSTRIAL**, линии профессионального инструмента для ежедневного использования с повышенным ресурсом.








Для того чтобы приобретённый Вами инструмент прослужил долго, просим Вас внимательно ознакомиться с инструкцией и следовать ее рекомендациям.

Благодарим Вас за выбор электроинструмента **INGCO**!

ВНИМАНИЕ! *Перед началом работы с инструментом – внимательно прочтите данную инструкцию, во избежание неправильного использования, возникновения пожара, поражения электрическим током и возможного травмирования оператора. Не выкидывайте инструкцию до окончания срока службы инструмента!*

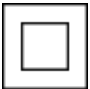Символы

В нашей инструкции применяются следующие символы, пожалуйста, убедитесь, что вы понимаете их значение.

| | |
|---|---|
|  | Прочитайте инструкцию по эксплуатации |
|  | Продукция прошла проверку на соответствие качества данной продукции требованиям и нормативным документам технического регламента Таможенного союза. |
|  | Продукция соответствует II классу опасности ручного электроинструмента. Наличие двойной или усиленной изоляции. Заземление корпуса не требуется. Вилка не имеет заземляющего контакта. Применение не ограничивается, за исключением условий повышенной влажности (свыше 85 %) |
|  | Продукция полностью соответствует требованиям безопасности для человека и окружающей среды, а также подтверждает возможность свободного передвижения продукта по всей территории ЕС. |
|  | Экомаркировка «Особая утилизация» ставится на источниках питания (батарейки) и товарах, содержащих некоторые опасные вещества (ртуть, свинец). Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом — например, сдать в специальные места по утилизации. |
|  | При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты (зрения, слуха и дыхания). |
|  | При работе рекомендуется использовать перчатки. |

Область применения

Инструмент предназначен как для точного фрезерования, пазов, кромок и канавок, так и для профильного и копировального фрезерования древесины, пластика, акрила, МДФ, гипскартонных плит. Любое другое, выходящее за эти рамки использование, считается не соответствующим предписанию. За возникшие в результате этого ущерб или травмы любого рода несет ответственность пользователь, а не поставщик и производитель. Пожалуйста, обратите внимание, что электроинструмент серии **INDUSTRIAL** разработан для профессионального использования, рекомендуется режим эксплуатации с перерывами по 15 минут после каждых 15 минут непрерывной работы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|------------------|
| Модель | PLM5002 |
| Напряжение зарядного устройства | 220-240В / ~50Гц |
| Потребляемая мощность (Вт) | 500 |
| Частота вращения ножей без нагрузки (об/мин) | 335000 |
| Диаметр фрезы (мм) | 6 |
| Вес, кг | 1,95 |
| Класс изоляции | E |
| Класс защиты | □ / II |

ВНИМАНИЕ! При работе с электроинструментами соблюдайте нижеследующие рекомендации по технике безопасности, с целью предотвращения пожаров, поражений электрическим током и травм.


ВНИМАНИЕ! Данный инструмент предназначен для использования только в бытовых целях. На инструмент, используемый для предпринимательской деятельности или в профессиональных целях, гарантия не распространяется.

ВНИМАНИЕ! Все приведенные изображения, технические характеристики и прочие данные, как и рекомендации по эксплуатации носят исключительно информационный характер и могут отличаться от реальных. Использование любого инструмента связано с риском и используется конечным потребителем в пределах логики и безопасности. Производитель не несет ответственности за использование инструмента не по назначению.

ВНИМАНИЕ! Характеристики и комплектация могут быть изменены изготовителем без дополнительного уведомления конечного потребителя. Данные изменения не влияют на качество инструмента и проводятся исключительно с целью улучшения продукции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ОПИСАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

1. Переключатель
2. Резиновый ролик
3. Ручка блокировки
4. Кнопка блокировки
5. Контргайка
6. Фреза
7. Стопорный винт
8. Крышка щетки
9. Прозрачный кожух
10. Основная направляющая
11. Регулировочный винт

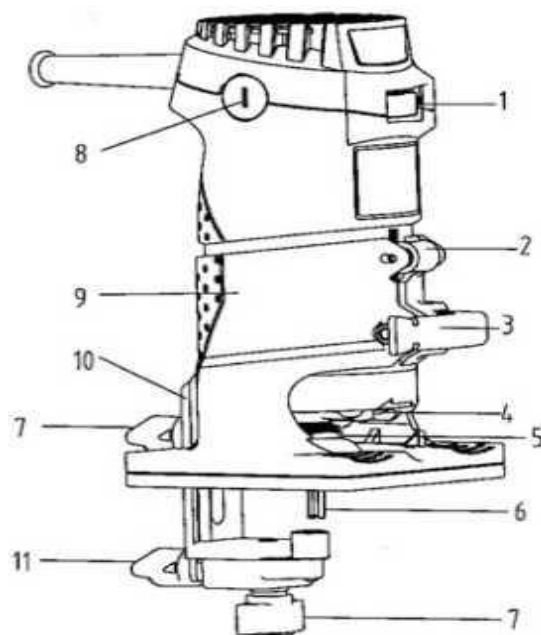

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! С целью предотвращения пожаров, поражений электрическим током и травм при работе с электроинструментами соблюдайте перечисленные ниже рекомендации по технике безопасности!

1. Безопасность на рабочем месте:

- Содержите рабочее место в чистоте. Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль. Во время эксплуатации, а также при включении и выключении инструмент вырабатывает искры, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц. Отвлечшись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

2. Электробезопасность:

- Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. никоим образом не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходных штекеров для электроинструментов с защитным заземлением. Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- Предпринимайте необходимые меры предосторожности от удара электрическим током. Избегайте контакта корпуса инструмента с заземленными поверхностями, такими как трубы, отопление, холодильники.

- Защищайте электроинструмент от дождя и сырости. Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.
- Не допускается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- При работе на свежем воздухе используйте соответствующий удлинитель. Используйте только такой удлинитель, который подходит для работы на улице.
- Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, то устанавливайте выключатель защиты от токов повреждения. Применение выключателя защиты от токов повреждения снижает риск электрического поражения.

3. Личная безопасность:

- Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или, если Вы находитесь под влиянием наркотиков, спиртных напитков или лекарств. Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки. Использование средств индивидуальной защиты: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха в зависимости от вида работы электроинструмента снижает риск получения травм.
- Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента. Не держите подсоединенный инструмент за переключатель.
- Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента. Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и держите всегда равновесие. Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.
- Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.
- При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование. Применение пылеотсоса может снизить опасности, создаваемые пылью.

4. Бережное и правильное обращение и использование электроинструментов:

- Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент. С подходящим по характеристикам электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.

- Не работайте с электроинструментом с неисправным выключателем. Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор. Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- Храните неиспользуемые электроинструменты недоступно для детей. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые незнакомы с ним или не читали настоящих инструкций. Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверяйте работоспособность и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функционирование электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента. Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии. Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками реже заклиниваются и их легче вести.
- Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т.п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу. Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.
- Неиспользуемый инструмент должен храниться в сухом, закрытом месте, не доступном для детей! Не позволяйте использовать инструмент лицам, которые не ознакомились с настоящей инструкцией.

5. Сервис:

- Ремонт прибора осуществляйте только в сервисных центрах! Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей. Этим обеспечивается надежность и безопасность электроинструмента.

ВНИМАНИЕ! Применение любых принадлежностей и приспособлений, а также выполнение любых операций помимо тех, что рекомендованы данным руководством, может привести к травме или поломке инструмента.

6. Двойная изоляция:

Ваш инструмент имеет двойную изоляцию. Это означает, что все внешние металлические части электрически изолированы от токоведущих частей. Это выполнено за счет размещения дополнительных изоляционных барьеров между электрическими и механическими частями, делая необязательным заземление инструмента.

ВНИМАНИЕ! Двойная изоляция не заменяет обычных мер предосторожности, необходимых при работе с этим инструментом. Эта изоляционная система служит дополнительной защитой от травм, возникающих в результате возможного повреждения электрической изоляции внутри инструмента.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Проверьте и удалите все гвозди из пиломатериалов до начала работы. Выполнение данного правила позволит снизить риск получения серьезных травм.
2. Во время непрерывной работы используйте защитные наушники.
3. До начала работы, убедитесь, что прозрачный защитный кожух установлен.
4. Во время работы держите руки вдали от вращающихся деталей и крепко держите инструмент в руках.
5. После установки новой фрезы, дайте инструменту поработать как минимум 1 минуту без нагрузки.
6. Сохраните данные инструкции. Используйте их, чтобы научить других работать с данным инструментом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пыль, которая образуется при сверлении, содержит химические вещества, которые, как известно, вызывают рак, врожденные пороки или наносят другой репродуктивный вред. Некоторые примеры этих химических веществ:

- свинец из красок на свинцовой основе,
- мышьяк и хром от химических реакций.

Возможность этих рисков различна и зависит от того, как часто вы выполняете данную работу. Чтобы снизить воздействие этих химических веществ: необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении, а также с соответствующими средствами защиты.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1) ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Штепсельная вилка электроинструмента должна соответствовать штепсельной розетке. Не используйте никакие переходники с заземленными электроинструментами. Проверьте источник питания, его мощность должна быть немного меньше, чем номинальная мощность, указанная на фирменной табличке.

2) ЗАМЕНА ФРЕЗЫ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск получения травм, всегда отключайте инструмент и убедитесь, что переключатель выключен перед сборкой и регулировкой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не затягивайте стопорную гайку слишком сильно, это может плохо сказаться на внутренней стенке зажимного устройства шпинделя.

(1) Ослабьте рукоятку блокировки, аккуратно освободите прозрачный кожух.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При выборе фрезы, необходимо подобрать правильный тип для вашей работы. Для наилучшей производительности, всегда используйте хорошо заточенную фрезу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Самая высокая скорость фрезы, которая подойдет для данного устройства, должна быть не менее 33000 об/мин.

(2) Нажмите кнопку блокировки шпинделя, чтобы заблокировать его. И затем вставьте фрезу прямо в зажимную втулку.

(3) Плотнo затяните контргайку для закрепления фрезы на месте с помощью гаечного ключа. Затем установите прозрачный кожух обратно.

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что для данной фрезы установлена правильная зажимная втулка. Всегда выбирайте правильный размер зажимной втулки.

(4) Для удаления фрезы, выполните все шаги, описанные выше, в обратном направлении.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не затягивайте стопорную гайку без фрезы, так как вы можете сломать центральную часть зажимной втулки.

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ РЕЗКИ

Ослабьте стопорную рукоятку, а затем слегка нажмите на резиновый валик до нужной глубины. Убедитесь, что стопорная рукоятка затянута, после каждой регулировки.

3) ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для снижения риска получения травмы, убедитесь, что вы можете свободно контролировать переключатель и он выключен перед включением станка. Для включения поверните выключатель в положение "1", а для выключения в положение "0".

4) КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК

(1) Установите опорную пластину на заготовку, убедившись, что фреза не соприкасается с материалом.

(2) Подключите станок к источнику питания. И включите его. Убедитесь, что вы крепко держите его двумя руками. Подождите, пока фреза не начнет работать на полной скорости.

(3) Опустите станок и перемещайте его по поверхности заготовки, удерживая опорную пластину, пока не закончите резку.

(4) Поддерживайте постоянное давление, чтобы двигатель работал медленно.





(5) Выключите станок, отпустите переключатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда держите станок двумя руками, по возможности, закрепите заготовку на столе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск получения травм, не прикасайтесь к фрезе, чтобы убрать мусор, пока она не остановится и не остынет.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

1) При резке плоских панелей, таких как кухонные рабочие поверхности, прежде чем начать работу, пожалуйста, убедитесь, что вы используете держатель,

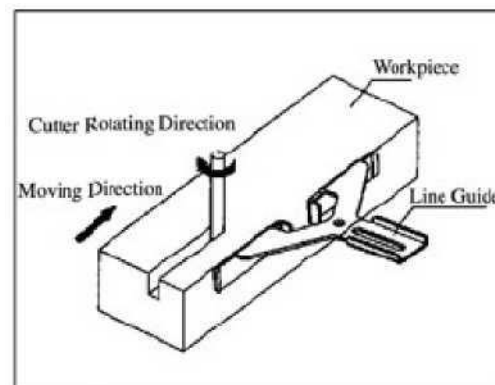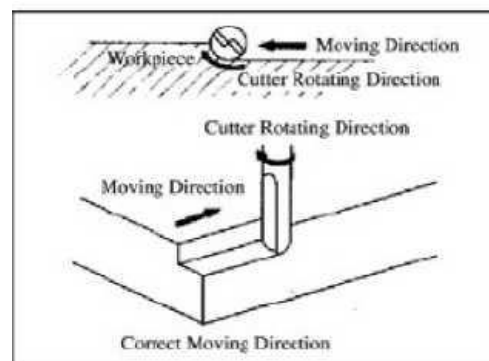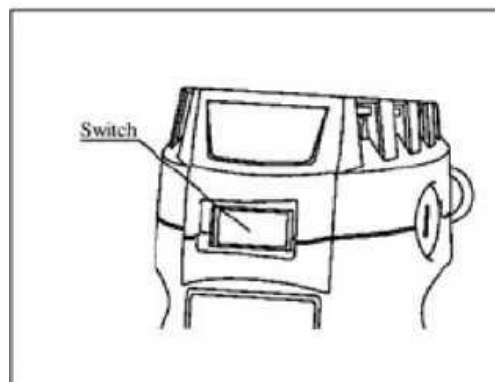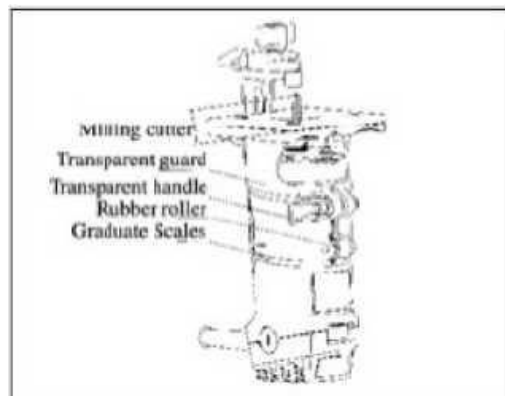

соответствующий направляющей втулке, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ изогнутую часть станка.

- 2) Всегда применяйте давление, соответствующее фрезе. Не давите слишком сильно, чтобы не застопорить двигатель.

Для очень твердых пород дерева или проблемных материалов, необходимо сделать больше, чем один проход до желаемой глубины резки. При резке паза, рекомендуемая глубина реза не более 3 мм.

- 3) При резке кромки, поверхность заготовки должна быть на левой стороне фрезы в направлении подачи.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Параллельная направляющая – это эффективная помощь для резки по прямой линии при скашивании канавок:





- 1) Освободите основную направляющую.
- 2) Соедините прямую направляющую с дополнительной направляющей винтом, шайбой и гайкой.
- 3) Ослабьте ручку зажима и затяните его, чтобы зафиксировать дополнительную направляющую. Это поможет закрепить направляющую сбоку заготовки.
- 4) Ослабьте гайку и отрегулируйте расстояние между прямой направляющей и фрезой, пока она не будет на нужном расстоянии.
- 5) Затяните гайку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если расстояние между стороной заготовки и фрезой слишком широкое, или боковые части заготовки не прямые, плотно прижмите прямую направляющую к заготовке и используйте ее в качестве направляющей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛОКАЛИЗАТОРА

- 1) Скрепите прямую и дополнительную направляющую, как показано.
- 2) Отметьте центральную точку круга на заготовке и совместите центральное отверстие с разрезом центральной точки, а затем зафиксируйте винт (диаметр не менее 6 мм).
- 3) Отрегулируйте диаметр резки путем корректировки соединения и направления прямой и дополнительной направляющей.


■ Радиус резки: 8 0~217 мм, как показано ниже.

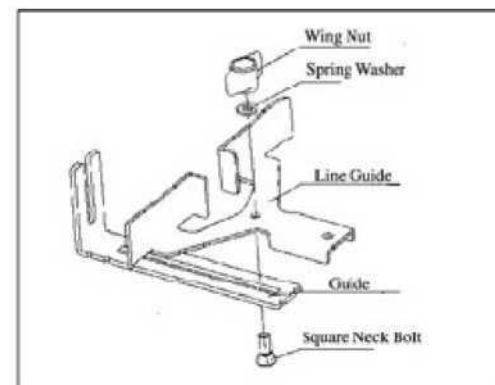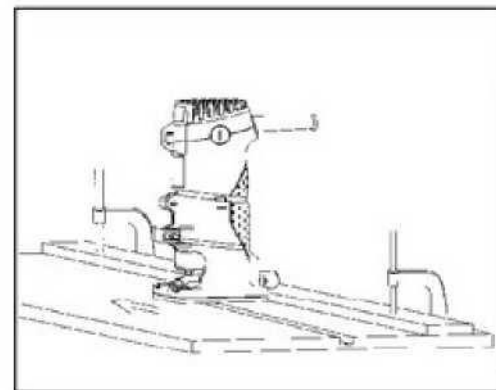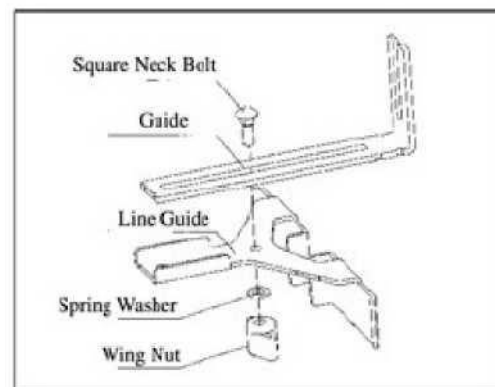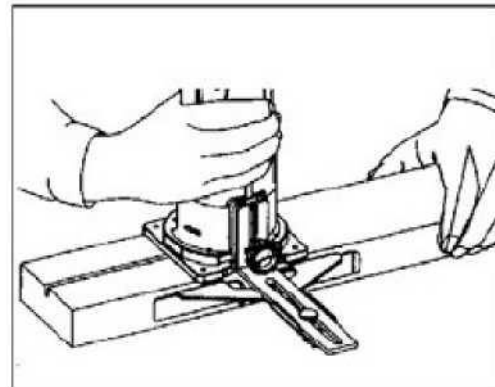

- Радиус резки: 103~221 мм, как показано ниже.
- Держите станок близко, чтобы работать в кругу, как показано ниже.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

- 1) Ослабьте ручку зажима для установки направляющей на опорную пластину станка.
- 2) Ослабьте ручку зажима В и регулируя ручку, получите нужное расстояние между основной направляющей и фрезой.
- 3) Затяните ручку зажима В и убедитесь, что направляющая находится на месте.
- 4) Держите станок, как показано ниже.
- 5) Во время резки, убедитесь, что резиновая прокладка на направляющей расположена прямо вдоль края заготовки.

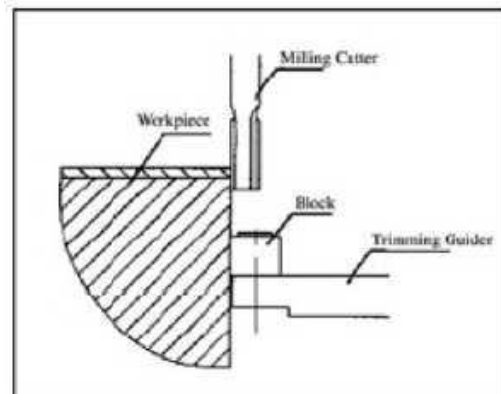

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОННОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ

Шаблонная направляющая может использоваться для различных целей:

- Производство дубликатов конкретной конструкции оригинальной формы,
- Производство декоративных деталей,
- Повторяющиеся детали.

- 1) Чтобы закрепить шаблонную направляющую, переверните станок и снимите болты, как показано на рисунке.
- 2) Вставьте шаблонную направляющую в основание станка и закрепите с помощью крепежных винтов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Окончательная резка отличается от шаблона на дюйм, так как это расстояние L от фрезы до внешнего края шаблонной направляющей,



Расчет показан ниже:

Размер «внешний край»-диаметр фрезы.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для вашей безопасности, выключите и отключите станок от источника питания перед выполнением любого технического обслуживания или чистки. Периодическое техническое обслуживание обеспечивает длительный срок службы и бесперебойную работу. График очистки, смазки и технического обслуживания должен сохраняться.

- 1) Замените фрезу при повреждении или износе:

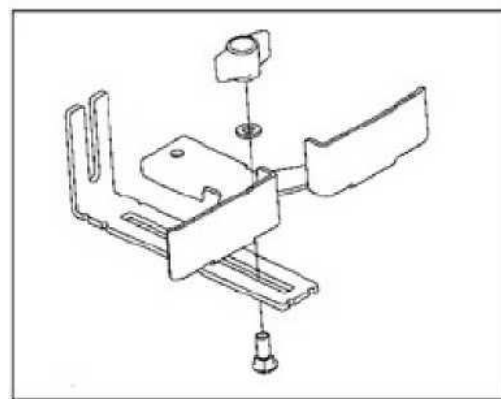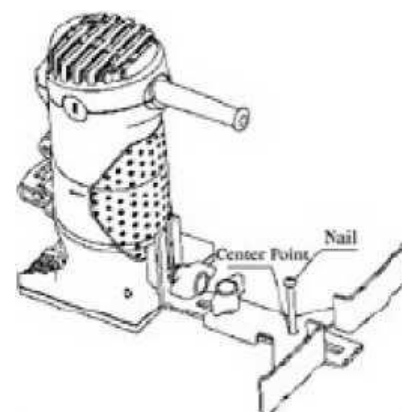

- 2) Периодически проверяйте шнуры инструмента, и при повреждении, замените его в ближайшем сервисном центре.
- 3) Держите станок вдали от масла и жира и храните в сухом месте. Очистите все детали станка, уберите пыль и мусор из вентиляционных отверстий. Держите корпус сухим и чистым от масла или жира.
- 4) Проверяйте и периодически меняйте щетки, чтобы обеспечить безопасность работы и длительный срок использования. Во-первых, открутите колпачок крышки отверткой. Поменяйте изношенные щетки, а затем затяните колпачок крышки.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед выполнением процедуры устранения неисправностей, для вашей безопасности, поверните выключатель в положение Выкл и отключите от источника питания.

1. ДВИГАТЕЛЬ ПЕРЕСТАЛ ВРАЩАТЬСЯ

- 1) Проверьте разъемы подключения
- 2) Проверьте напряжение источника питания
- 3) Проверьте переключатель
- 4) Верните инструмент для ремонта, если, после вышеуказанных проверок, проблемы остались.

2. ИСКРИТ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

- 1) Короткое замыкание
- 2) Если щетки изношены, пожалуйста, замените их на новые.

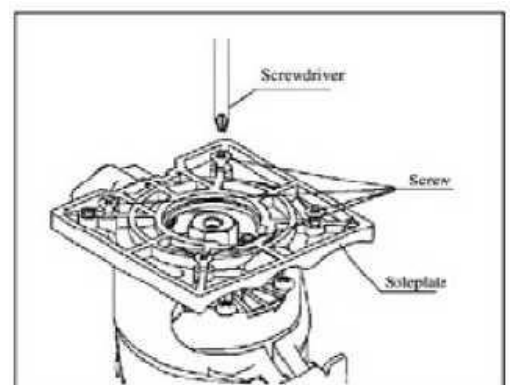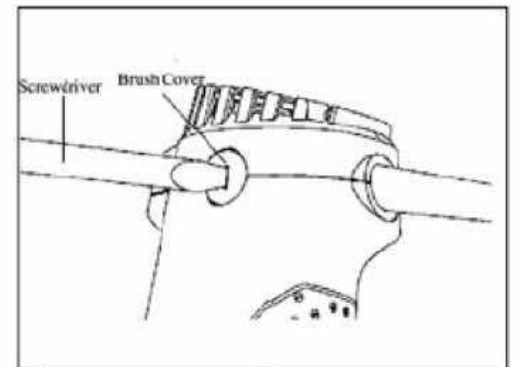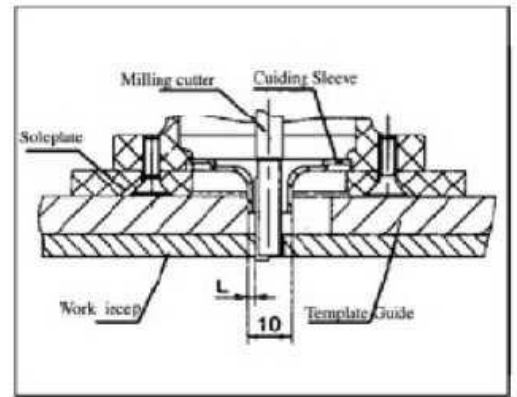

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Инструмент, принадлежности и упаковка должны быть отсортированы для переработки отходов.

Некоторая пыль, которая появляется во время работы, содержит вредные химические вещества, которые должны быть собраны на специальном участке переработки отходов.

Более подробную информацию по инструменту Вы можете узнать на сайте производителя или компании-дилера в Вашем регионе.



Соответствует требованиям технических регламентов Таможенного Союза:
ТР ТС 04/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»
ТР ТС 020/2011 «ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ»
ТР ТС 010/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»

Вес инструмента нетто: 1,95кг.

Производитель: ИНГКО Тулз КО., ЛТД., Донг Ян Роуд д.118, Сужоу, Китайская Народная Республика

Страна происхождения: Китай

Уполномоченный представитель изготовителя: ООО "ВНЕШТОРГ", 196128, г. Санкт-Петербург, Благодатная ул. 10. Стр.1 офис 708.,

Адрес электронной почты: service@gk-vt.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____



Гарантийные обязательства:

1. Настоящие гарантийные обязательства распространяются на Изделия, приобретенные через сеть официальных дилеров в России и странах СНГ.
2. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.
3. Бесплатное гарантийное обслуживание изделия в течение гарантийного срока обеспечивается при соблюдении следующих условий:
 - Соблюдение потребителем правил эксплуатации изделия, описанных в документации, прилагаемой к Изделию;
 - Соблюдение потребителем требований безопасности и условий эксплуатации Изделия техническим стандартам, указанных в документации;
 - Использование продукции INGCO в той области, для которой она предназначена: INDUSTRIAL - в профессиональной, STANDARD - в бытовой.
 - Соответствие Изделия условиям гарантийного обслуживания, предусмотренным настоящими Гарантийными обязательствами и действующему законодательству страны приобретения Изделия
 - Наличие правильно оформленного Гарантийного талона установленного образца, а также товарного (кассового) чека, счета фактуры, подтверждающих дату продажи.
4. Настоящие гарантийные обязательства не распространяются на оснастку и комплектующие к Изделию.
5. Настоящие гарантийные обязательства не включают профилактические работы и чистку внутренних частей Изделия.

6. Настоящие гарантийные обязательства не

распространяются на Изделие, поврежденное в результате: использования инструмента не по назначению, природных явлений; действия перегрузки, повлекшие за собой выход из строя ротора, статора и т.п.; деятельности животных; механических воздействий; попадания в Изделие посторонних предметов и жидкостей; неправильной установки, эксплуатации, хранения и транспортировки Изделия; несанкционированного доступа к узлам и деталям изделия лиц, не уполномоченных на проведение указанных действий.

Гарантийные обязательства не распространяются также на части подверженные естественному износу (угольные щетки, зубчатые ремни, резиновые уплотнения, сальники, клапаны и т.д.), на сменные принадлежности (патроны, цанги, шины, звездочки, фильтры и т.д.) и рабочую оснастку (пилки, сверла, фрезы, пильные диски, буры, пистолеты, шлифовальную и распылительную оснастку, шланги и т.д.)

7. Гарантийные претензии на аккумуляторы рассматриваются только при предоставлении к осмотру зарядного устройства, инструмента или оборудования, с которым он был куплен. Если аккумулятор куплен отдельно, необходимо предоставить аккумулятор и зарядное устройство к нему. Обязательным условием гарантии на литий-ионные аккумуляторы является выполнение процедуры зарядки аккумулятора минимум 1 раз каждые 3 месяца в случае долгого неиспользования инструмента.
8. При утрате гарантийного талона дубликат не выдается.

Модель: _____
Серийный номер: _____ Дата продажи: _____

с условиями гарантийного обслуживания
ознакомлен, упаковка не нарушена, товар
видимых повреждений не имеет

М.П. торгующей организации

подпись покупателя: _____

Дата приема: _____
ФИО клиента: _____
Контактный телефон: _____
Заявленный дефект: _____

М.П.

Подпись клиента: _____

Дата приема: _____
ФИО клиента: _____
Контактный телефон: _____
Заявленный дефект: _____

М.П.

Подпись клиента: _____

